



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сварочный полуавтомат

- **MIG-350GF**
- **MIG-500GF**



www.kedrweld.ru



ОГЛАВЛЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ и ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	4
Общие требования к безопасности	5
Требования безопасности в аварийных ситуациях	8
Общее описание	9
Производственные условия.....	10
Рабочее место сварщика.....	10
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
Эксплуатация.....	12
Схема расположения данных на передней панели	16
Инструкция по настройке.....	17
Условия для сварки и безопасность окружающей среды.....	18
УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СВАРОЧНОГО ПОЛУАВТОМАТА.....	19
Подготовка полуавтомата к работе	19
Подключение сетевого кабеля	20
Монтаж сварочной горелки	20
Установка для сварки в среде защитных газов, MIG/MAG режим	20
Включение полуавтомата.....	21
СВАРКА.....	22
Сварка.....	22
Продолжительность нагрузки	23
Перегрев.....	23
Вентиляция.....	23
ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ	24
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВАРОЧНОГО ПОЛУАВТОМАТА	24
Плановое техническое обслуживание	24
Внеплановое техническое обслуживание	29
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА СВАРОЧНОГО ПОЛУАВТОМАТА	29
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	30
В ПОМОЩЬ СВАРЩИКУ	31
Способы зажигания сварочной дуги	31
Положения электрода при сварке.....	32
Окончание сварки.....	32
Сварочный ток	33
Дефекты сварных швов	34
Манипулирование электродом	35
Виды колебательных (поперечных) движений конца электрода	36
ДЕМОНТАЖ и УТИЛИЗАЦИЯ	37



УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!

Благодарим Вас за то, что вы выбрали сварочное оборудование торговой марки «КЕДР», созданное в соответствии с принципами безопасности и надежности.

Высококачественные материалы и комплектующие, используемые при изготавлении этих сварочных аппаратов, гарантируют высокий уровень надежности, простоту в обслуживании и удобство в работе.

Настоящее руководство предназначено для того, чтобы ознакомить Вас с эксплуатацией и техническим обслуживанием сварочных полуавтоматов

MIG-350GF и MIG-500GF.

Внимательно прочитайте руководство и следуйте его указаниям, чтобы избежать неполадок из-за неправильного использования оборудования.

Этим Вы обеспечите постоянную работоспособность и увеличите срок эксплуатации Вашего сварочного полуавтомата.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС

Настоящим заявляем, что оборудование предназначено для промышленного и профессионального использования и соответствует директивам ЕС: 73/23/EEC «Низковольтное оборудование» и 89/336/EEC «Электромеханическая совместимость», а также Европейскому стандарту EN/IEC60974.



**ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВАРОЧНОГО АППАРАТА
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ!**



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ и ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Сварочный полуавтомат является оборудованием повышенной опасности и при неправильной эксплуатации представляет опасность для сварщика и людей, находящихся рядом с рабочей зоной. Нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ может привести к пожару или взрыву и, как следствие, к травмам и гибели людей.

Чтобы избежать травм, возникновения пожара, поражения током при использовании сварочного аппарата, следует СТРОГО соблюдать следующие основные правила техники безопасности. Прочитайте и запомните эти указания до того, как приступите к работе с электрооборудованием. Храните указания по технике безопасности в надежном месте.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ!



При проведении сварочных работ необходимо соблюдать требования стандарта ГОСТ 12.3003-86 «Работы электросварочные. Требования безопасности», а так же стандартов ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.3.002-75.

Производитель не несет ответственности за некорректное выполнение условий эксплуатации, указанных в данном руководстве, а также за внесение изменений в конструкцию.

Общие требования к безопасности

Использование с автономными дизельными или бензиновыми генераторами требует дополнительного внимания к условиям эксплуатации. Убедитесь, что используемый генератор нужной мощности для этого сварочного аппарата. Рекомендуем принять необходимые меры для сохранности аппарата: установка фильтров, стабилизаторов и т.д.

Рекомендации по подбору генератора для аппарата инверторного типа

Некоторые производители генераторов указывают мощность не в ватах (кВт), а в вольт-амперах (кВА). Для того, чтобы данную цифру привести к привычному нам пониманию, в кВт, нужно вольт-амперы умножить на показатель от 0.6 до 0.7.

Например: 5кВА x 0.6 = 3 кВт.

Всегда уточняйте, если это мощность номинальная - её можно потреблять непрерывно, если максимальная – очень кратковременно.

Во избежание травм соблюдайте меры безопасности, приведенные ниже


К работе с аппаратом допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие инструкцию по эксплуатации аппарата, имеющие доступ к самостоятельной работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

- Необходимо использовать средства индивидуальной защиты: сварочные маски, специальную брезентовую одежду, брезентовые рукавицы, кожаные ботинки.
- Необходимо работать в сухой спецодежде без повреждений и рукавицах. При работе в тесных отсеках и замкнутых пространствах обязательно используйте резиновые галоши и коврики, а также источники освещения с напряжением не выше 12В.
- Не допускайте нахождение детей и посторонних людей вблизи от работающего аппарата.
- Подготовьте инструмент и оборудование, необходимые для выполнения работ.
- **Не используйте не заземленный сварочный аппарат!**
- Сварочные провода не должны подвергаться механическому воздействию, действию высокой температуры и соприкасаться с влагой.
- Проверьте изоляцию всех проводов, связанных с питанием сварочного тока и сварочной дуги, исправность герметически закрытых включающих устройств, заземление корпуса аппарата. Заземлению подлежат: корпуса источников питания, аппаратного ящика и вспомогательного электрического оборудования. Сечение заземляющих проводов должно быть не менее 2.5 мм².

- При сварке необходимо использовать горелку/электрододержатели с хорошей изоляцией, которая гарантирует, что не будет случайного контакта токоведущих частей горелку/электрододержателя со свариваемым изделием или руками сварщика.
- Сварочные работы должны производиться только в хорошо вентилируемых помещениях или с использованием вентиляционного оборудования.


Отключайте аппарат от сети, если вы его не используете!

- Отключить аппарат при аварийных ситуациях.
- Не переключать режимы оборудования во время сварки.
- Сварочные инструменты должны быть сертифицированы, соответствовать нормам безопасности и техническим условиям эксплуатации данного аппарата.

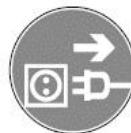

Поражение электрическим током может быть смертельным!

- Заземляйте оборудование в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок и техники безопасности.
- Не касайтесь неизолированных деталей голыми руками. Сварщик должен осуществлять сварку в сухих сварочных перчатках, предназначенных для сварки.
- Сварщик должен держать заготовку на безопасном расстоянии от себя.

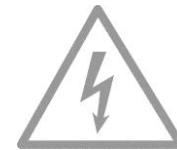

ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ взрывоопасны при повреждениях!

- Используйте только защитные газы, рекомендованные для данного сварочного процесса. Регуляторы давления газа должны соответствовать ГОСТУ и ТУ фирмы изготовителя.
- Все шланги, соединения и иные аксессуары должны соответствовать своему применению и содержаться в надлежащем состоянии.
- **Баллон всегда должен находиться в вертикальном положении!** В рабочем состоянии его необходимо надежно закрепить цепью к транспортировочной тележке сварочного полуавтомата или стационарного основания.
- Правильное расположение баллона.
 - вдали от участков, где возможно механическое повреждение
 - на расстоянии от участков сварки и резки, а так же от любых других технологических процессов, являющихся источником высокой температуры, открытого пламени или брызг расплавленного металла.



-
- Не допускайте касания баллона электродом, электрододержателем или иным предметом, находящимся под напряжением.
 - Открытие вентиля производите плавно, держите голову на расстоянии от выходного отверстия баллона.
 - После окончания сварочных работ установите на баллон защитный колпак.

Дым и газ, образующиеся в процессе сварки – опасны для здоровья!

- Не вдыхайте дым в процессе сварки (резки). Используйте средства индивидуальной защиты. Респиратор надевается под щиток сварщика.
- Рабочая зона должна хорошо вентилироваться.

**Излучение сварочной дуги вредно для глаз и кожи!**

- Используйте сварочную маску, защитные очки и специальную одежду для осуществления сварки.
- Не надевайте контактные линзы, интенсивное излучение дуги может привести к их склеиванию с роговицей.
- Примите меры безопасности для защиты людей, находящихся в рабочей зоне или рядом с ней.

**Опасность воспламенения, взрыва!**

- Искры, возникающие при сварке, могут вызвать пожар, поэтому убедитесь в отсутствии в рабочей зоне воспламеняющихся материалов.
- Никогда не производите сварку емкостей, в которых могут содержаться легковоспламеняющиеся или взрывоопасные материалы.
- Рядом должны находиться средства пожаротушения.
- Персонал обязан ознакомиться с инструкцией по технике безопасности.

**Высокая температура изделия может привести к ожогам!**

- Не прикасайтесь к изделию голыми руками сразу после сварки. Дайте ему остить.
- При длительной сварке необходимо использовать аппарат водяного охлаждения.

**Магнитные поля, возникающие при включении устройства, могут оказывать негативное воздействие на организм человека!**

- Сварочные аппараты излучают электромагнитные волны и создают помехи для радиочастот, поэтому следите за тем, чтобы в непосредственной близости от аппарата не было людей, которые используют стимуляторы сердца или другие принадлежности, для которых электромагнитные волны и радиочастоты создают помехи.
- Людям, имеющим электронные стимуляторы сердца, перед работой обязательно необходимо проконсультироваться с врачом.
- Держите голову и тело, как можно дальше от сварочного шва, не облокачивайтесь и не садитесь на него (минимальное расстояние 50 см).



Движущиеся части аппарата могут привести к травмам!

- Вскрытие корпуса должно производиться только квалифицированным специалистом в сервисном центре.
- Избегайте контакта с движущимися частями, например с вентиляторами.



Требования безопасности в аварийных ситуациях



При неисправности сварочного аппарата и сварочных проводов, повреждении защитного заземления корпуса сварочного аппарата следует немедленно прекратить работу и выключить его. Работу можно продолжать только после устранения неисправности.



При коротком замыкании и возгорании сварочного аппарата необходимо немедленно отключить электропитание и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.



При поражении электрическим током нужно немедленно отключить сварочный аппарат, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса. Вызвать неотложную помощь или доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Сварочный полуавтомат	1 шт.
Механизм подачи проволоки	1 шт.
Ролик 1,0/1,2	2 шт.
Ролик 1,2/1,6 (только для MIG-500GF)	2 шт.
Горелка	1 шт.
Кабель с клеммой заземления	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

Общее описание

Сварочный полуавтомат MIG-350/500GF КЕДР применяет самые передовые технологии инверсии в мире.

Принцип инверсии заключается в преобразовании мощности частотой 50Hz/60Hz в постоянный ток. При помощи использования мощных IGBT устройств, инвертирует постоянный ток в ток высокой частоты (100 кГц), далее происходит падение напряжения и изменяется направление тока с высвобождением мощного источника питания постоянного тока с помощью широтно-импульсной модуляции (PWM). Благодаря применению данной технологии, вес и объем значительно уменьшился, а мощность источника увеличилась больше чем на 30 %. Сварочный полуавтомат MIG-350/500GF КЕДР оснащен уникальной электронной схемой катушки индуктивности, которая может точно контролировать сварочный процесс, что дает более высокую производительность и отличные характеристики сварки, чем у других сварочных аппаратов. По сравнению с другими полуавтоматами MIG-350/500GF КЕДР имеет следующие преимущества: стабильная скорость подачи проволоки, гарантированно стабильная сварочная дуга, портативность, энергосберегающие технологии, минимальные электромагнитные шумы. Аппарат наделен функцией включения и отключения дуги сварочного тока (On/Off). Данная функция регулируется отдельно. Обладает режимами MIG и MMA сварки. Сварочный полуавтомат подходит для низкоуглеродистой стали, легированной стали и нержавеющей стали. Благодаря применению самых современных технологий в мире, удалось достичь минимального разбрзгивания металла, легкого поджига дуги, увеличения глубины сварочной ванны и т.д.

Благодарим за выбор нашей продукции.

Производственные условия

- Сварка должна выполняться при температуре окружающей среды -10°C - $+40^{\circ}\text{C}$. Влажность не более 80%. Не должно быть конденсации влаги, которая образуется в следующих случаях:
 - Аппарат внесен в теплое помещение из холода (не используйте его в течение 2-х часов)
 - Температура окружающей среды резко снизилась
- Избегайте сварки под открытым небом без защиты от солнечного света и осадков.
- Не проводите сварку в среде, где содержится большое количество пыли или коррозийного химического газа.
- Не держите свариваемое изделие в сыром месте.

Рабочее место сварщика

При дуговой сварке брызги расплавленного металла могут разлетаться на значительные расстояния, что вызывает опасность пожара. Поэтому сварочные цеха (посты) должны сооружаться из негорючих материалов.

- Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещённым.
- Рабочее место должно быть оснащено средствами пожаротушения: огнетушитель и емкость с водой, которые должны находиться в легкодоступном месте. После окончания сварки внимательно осмотрите место проведения работ. Не должно быть следов тления, запаха гари и дыма. Пожар может начаться не сразу.
- Не используйте электрооборудование во взрывоопасных помещениях, где присутствуют огнеопасные жидкости, газы или пыль.
- Уберите все лишние предметы. Загроможденные, плохо освещенные рабочие места являются причиной травматизма.
- Рабочие места должны быть освобождены от горючих, смазочных материалов, ветоши и других легковоспламеняющихся объектов. Не менее 5 м – легковоспламеняющиеся материалы и не менее 15 м - взрывоопасные.
- Проверьте состояние пола на рабочем месте, если пол мокрый или скользкий – обязательно протрите его.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MIG-350GF	MIG-500GF
Параметры электросети, В	3 фазы 380В ±15%	3 фазы 380В ±15%
Частота, Гц	50/60	50/60
Напряжение холостого хода, В	61	61
Номинальный входной ток сети, А	20.0 (MMA) 18.6 (MIG)	20.1 (MMA) 19.7 (MIG)
Диапазон регулирования сварочного тока, MIG/MMA, А	40-350 (MMA) 60-350 (MIG)	40-450 (MMA) 60-450 (MIG)
Выходное напряжение, В	21.6-34 (MMA) 17-31.5 (MIG)	22.4-38 (MMA) 17-36.5 (MIG)
ПВ при I max, %	60	60
Мощность, кВт	17	21
Эффективность (%)	85	85
Тип подающего механизма	внешний	внешний
Скорость подачи, м/мин	3-15	3-15
Диаметр проволоки, мм	0.8/1.0/1.2	0.8/1.0/1.2-1.6
Диаметр электрода, мм	1.6-5.0	1.6-6.0
Класс изоляции	F	F
Класс защиты	IP21	IP21
Габариты, мм	530x270x800	660x270x850
Вес, кг	37	49

Эксплуатация

Запуск в эксплуатацию:

Сварочный полуавтомат оснащен устройством выравнивания напряжения электропитания. Данное устройство поддерживает аппарат в рабочем состоянии при колебании источника напряжения $\pm 15\%$ номинального напряжения.

При использовании длинного кабеля, в случае уменьшения падения напряжения рекомендуется использовать кабель с большим сечением. Если кабель слишком большой это влияет на качество сварочной дуги и других функций. Используйте правильную длину кабеля.

- Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия аппарата не закрыты, во избежание неисправной работы охладительной системы.
- Используйте кабель заземления с сечением не менее 6mm^2 для подсоединения корпуса и земли.
ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что оборудование подключено и заземлено в соответствии с правилами технической безопасности.
- Полуавтомат MIG-350/500GF состоит из источника сварочного тока и механизма подачи проволоки.

Метод ввода оборудования в эксплуатацию отличается. Пожалуйста, следуйте инструкции ниже.

Пожалуйста, придерживайтесь следующих шагов установки полуавтомата MIG-350/500GF.

1. Режим сварки MIG:

- a) Подсоедините и надежно закрепите хомутами шланг подачи газа на задней части подающего механизма и на штуцере редуктора баллона.
- б) Вставьте кабель заземления в разъем, расположенный справа на передней панели. Конец кабеля с пружинной струбциной закрепите на свариваемом изделии или столе сварщика.
- в) Для установки катушки с проволокой, необходимо открутить против часовой стрелки пластиковую гайку, одеть катушку с проволокой на ось, отверстие катушки должно совпасть с фиксатором колеса, закрутить пластиковую гайку.




Внимание: под пластиковой гайкой находится подпружиненный болт – тормозной механизм кассеты. Отрегулируйте тормозной механизм таким образом, что бы в момент остановки сварки, кассета с проволокой продолжала минимальное инерционное вращение. Регулировка тормоза осуществляется путем затяжки или ослабления болта. Данная процедура осуществляется для предотвращения разматывания проволоки.

- г) На панели управления источника питания выберите диаметр поволоки соответствующий вашей. Выбор осуществляется переключателем №7

Внимание! Сварка проволокой 1,6мм производится на установленном режиме для проволоки 1,2мм

- д) Ослабьте винт затяжки прижимных роликов и разведите их в стороны. Убедитесь, что нижние ролики установлены соответствующей стороной для используемой проволоки (0.8/1.2; 1.2/1.6), в случае необходимости, с помощью гаечного ключа открутите гайки, снимите и переверните ролики нужной стороной.
- е) Катушку с проволокой установить так, что бы конец проволоки был снизу, после чего его необходимо заправить в 4х роликовый механизм через направляющие втулки до появления из разъема, для подключения сварочной горелки, расположенного на лицевой части подающего механизма.
- ж) Плотно вставьте горелку в разъем, и закрутите фиксирующую гайку.
- з) Свдите верхние ролики и установите необходимое усилие прижима.
- и) Расправьте горелку, нажмите и удерживайте красную кнопку – «кнопка протяжки проволоки» на подающем механизме, до появления конца проволоки из сопла горелки.

Внимание! Если не расправить горелку, возможно повреждение ее внутренних частей острым концом проволоки.

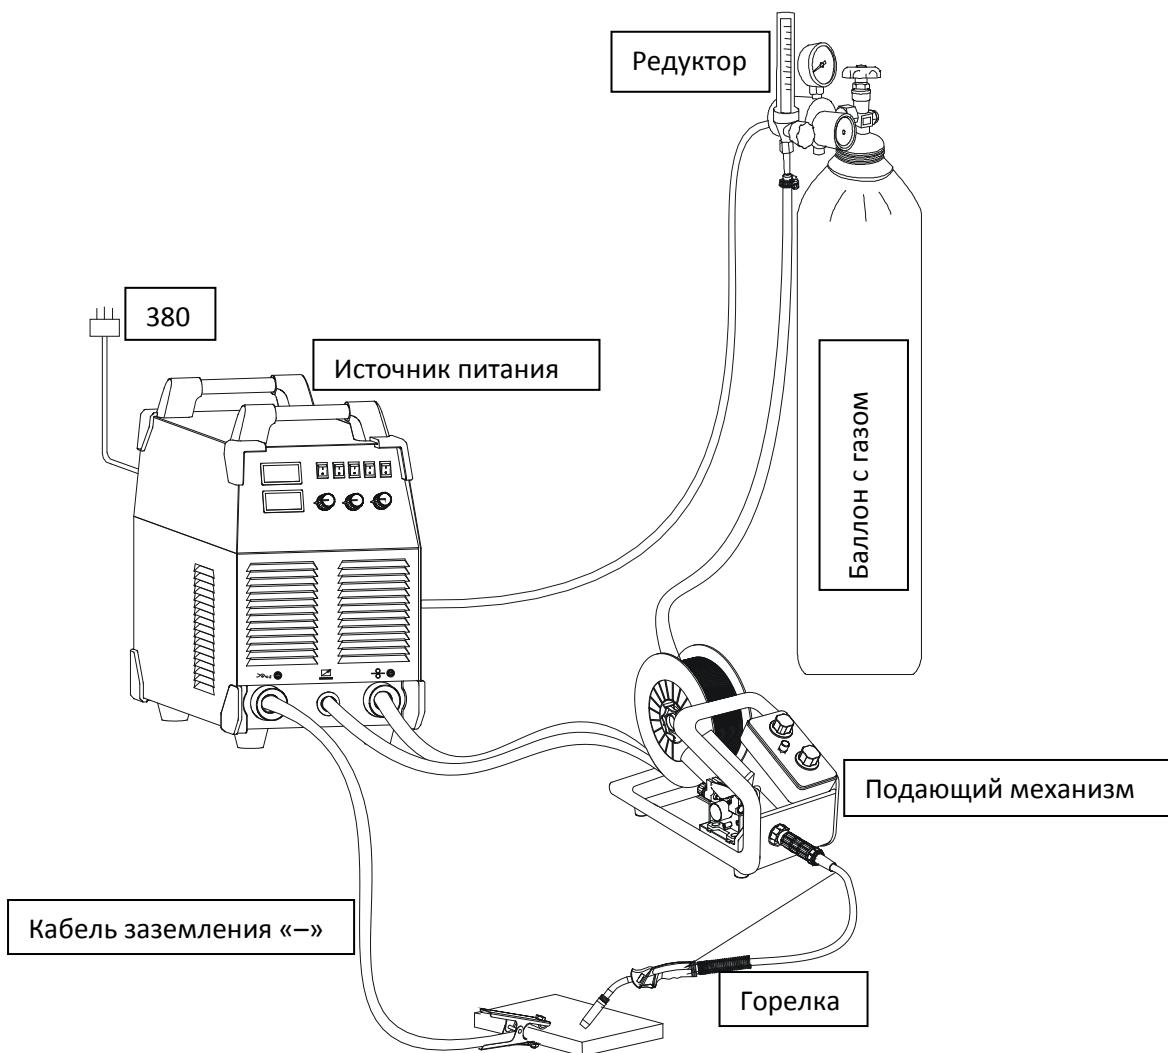


2. Режим сварки MMA:

- Убедитесь, что кабель с электрододержателем надежно подсоединен. Подсоедините вилку электрододержателя в разъем «-» аппарата и поверните по часовой стрелке до упора.
- Подсоедините вилку кабеля заземления в разъем «+» на источнике питания и поверните по часовой стрелке до упора, а струбцину закрепите на свариваемом изделии или столе сварщика.

- в) Сварочный аппарат с постоянным током имеет два способа подключения: Прямой и обратной полярностью. Прямая полярность: электрододержатель подключен к разъему «-», а кабель со струбциной на изделии подключен к разъему «+». При обратной полярности кабель со струбциной на изделии подключен к разъему «-», а электрододержатель подключен к разъему «+». Выберите наиболее подходящий способ согласно рабочему процессу. Неправильный способ подключения негативно скажется на стабильности дуги, а также возможны брызги при сварке и склеивание. В данной ситуации поменяйте полярность.

Используйте обратную полярность при сварке щелочным электродом, а прямую - при сварке с кислотным электродом.

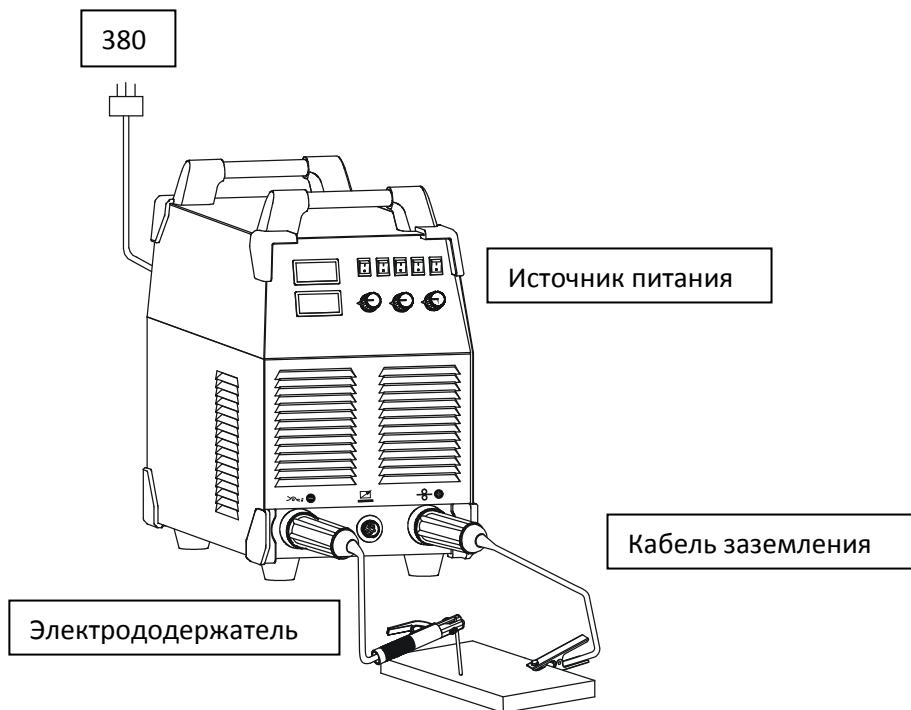


Данные действия необходимо выполнять электрику!


Подключите кабель питания к сетевой розетке с соответствующей мощностью, согласно входному напряжению и току (смотрите таблицу Технические параметры). Не производите подсоединение при нестабильном напряжении, а также убедитесь, что сетевые колебания в допустимых пределах.

Схема расположения данных на передней панели

Источник сварочного тока

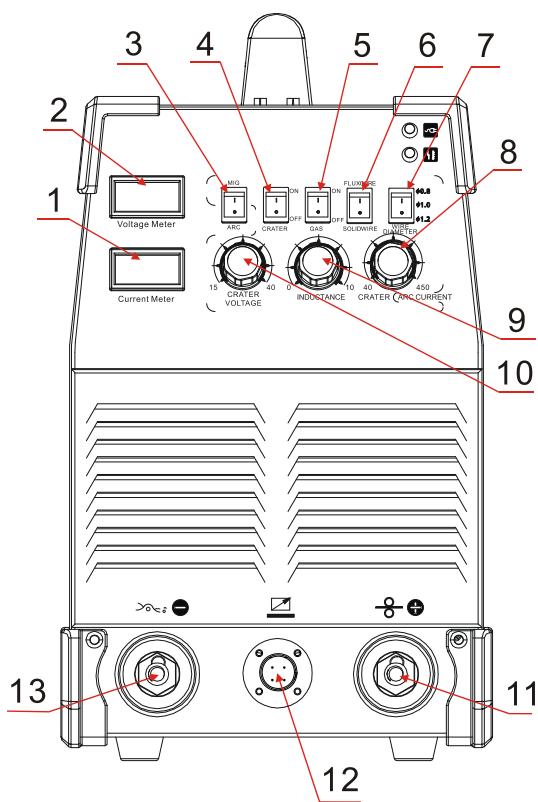

1. Цифровой индикатор сварочного тока, А
2. Цифровой индикатор сварочного напряжения, В
3. Кнопка выбора вида сварки (ARC/MIG)
4. Кнопка (заварка кратера вкл/выкл)
5. Кнопка проверки подачи газа
6. Кнопка выбора вида проволоки
7. Кнопка выбора диаметра проволоки (0,8/1,0/1,2-1,6мм)
8. Регулятор тока
9. Регулятор стабилизации дуги
10. Регулятор напряжения
11. Гнездо подключения сварочного кабеля блока подачи проволоки «+»
12. Разъем подключения блока подачи проволоки
13. Гнездо подключения кабеля заземления «-»

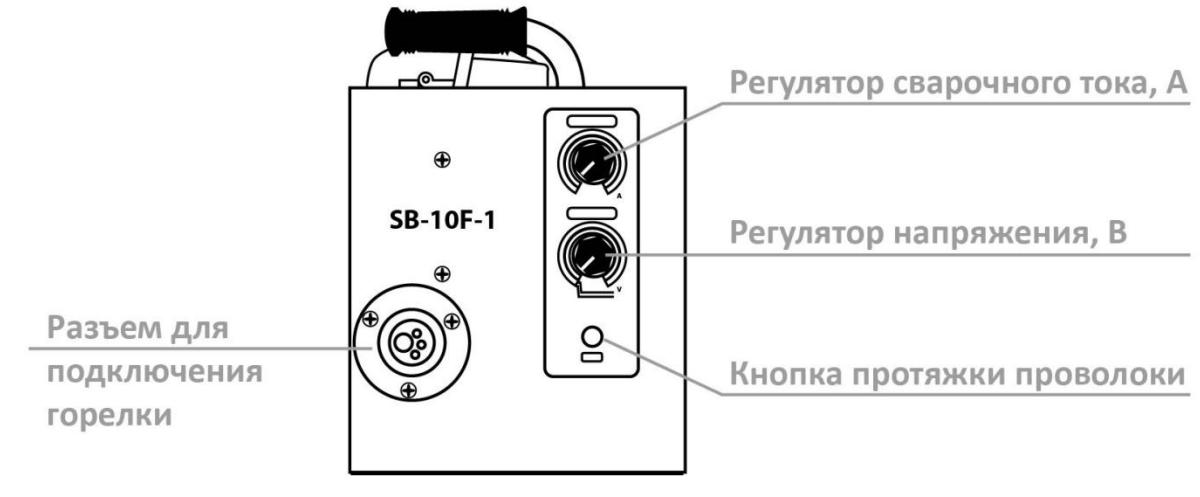Механизм подачи проволоки


1. Разъем для подключения сварочной горелки
2. Регулятор сварочного тока, А
3. Регулятор сварочного напряжения, В
4. Кнопка протяжки проволоки

Управление в режимах MIG/MMA сварки.

1. Выбор режима сварки MMA или MIG осуществляется переключателем №3, где ARC – ручная электродуговая сварка штучным электродом; MIG – полуавтоматическая сварка.
2. Выбор диаметра сварочной проволоки.

Выберите подходящий диаметр проволоки, согласно сварочным требованиям с помощью переключателя №7.

3. Порошковая проволока/проводка сплошного сечения.

Выберите порошковую проволоку или проводку сплошного сечения, согласно сварочным требованиям с помощью переключателя №6, где «Solidwire» - проволока сплошного сечения, «Fluxcore» - порошковая проволока.

4. Для включения функции заварки кратера в режиме MIG, нажмите переключатель №4 в положение «on»
5. Для проверки наличия газа в системе нажмите переключатель №5 в положение «on» и при завершении проверки верните переключатель в положение «off»



Ручки регулировки

1. Ручка регулирования напряжения.

Отрегулируйте величину напряжения с помощью регулятора №10

2. Ручка регулировки тока.

Отрегулируйте величину тока регулятором №8.

3. Регулятор стабилизации дуги №9

Настройте дугу мягкой или жесткой для достижения лучшей сварки. Установите жесткость дуги при низкой величине тока для сокращения разрыва электрической дуги, и настройте дугу более мягкой при большой величине тока для уменьшения всплеска.

Условия для сварки и безопасность окружающей среды

- a) Оборудование может работать в среде, где условия влажности не более 90%.
- b) Температура окружающей среды от -10 до 40 градусов.
- c) Избегайте выполнения работ в сыром помещении. Не допускайте попадания воды на аппарат.
- d) Избегайте выполнения работ при большом содержании пыли или /и агрессивных газов.
- e) Не допускается работа с газом при сильных сквозняках.

Нормы безопасности:

Наш сварочный полуавтомат имеет самые современные цепи защиты от скачков напряжения и перегрева. Минимальное расстояние от предметов до вентилятора аппарата 0,3 метра.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СВАРОЧНОГО ПОЛУАВТОМАТА

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием сварочного полуавтомата «КЕДР», Вы можете получить консультацию у специалистов нашей компании.

ВНИМАНИЕ! Устанавливайте аппарат только согласно ниже приведённой инструкции.

Подготовка полуавтомата к работе



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
НЕЗАЗЕМЛЕННОГО АППАРАТА!**

- Извлеките устройство из упаковки и тщательно проверьте его на наличие повреждений, возникших при транспортировке.
- Проверьте целостность кабелей.
- Выполните сборку частей, имеющихся в упаковке в соответствии с инструкцией.



- Во время эксплуатации не закрывайте вентиляционные отверстия на передней и задней части аппарата!
- Не накрывайте аппарат материалами, препятствующими притоку воздуха (несоблюдение этих условий может привести к сильному перегреву аппарата и возможной поломке)!
- При обработке металла инструментом (УШМ, дрель и т.д.) рядом с аппаратом убедитесь, что он защищен от попадания внутрь металлической пыли и стружки.
- Запрещены любые подсоединения и отсоединения разъемов и контактов горелки, массы кабеля, сетевого кабеля во время сварки, это может причинить вред, как здоровью человека, так и оборудованию.

Подключение сетевого кабеля



ОСМОТР И СБОРКУ ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО
ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ!

- Для подключения аппарата к сети, необходимо использовать сетевой кабель.
- Установка поставляется без сетевого кабеля. Монтаж кабеля и штепсельной вилки допускается только электрику-специалисту.
- Сетевой кабель необходимо подключать к электросети в соответствии с указанными рекомендациями в настоящем паспорте и на сварочном аппарате и убедитесь, что электросеть является трехфазной с напряжением 380В и имеет заземление.
- Проверьте с помощью мультиметра технические данные напряжения и частоты питающей сети. Они должны соответствовать техническим параметрам аппарата.
- При необходимости обеспечьте дополнительное заземление.
- Убедитесь, что сетевой кабель не подвергается контакту с водой.
- Обратите внимание на целостность кабеля и отсутствие признаков окисления, которые могут привести к серьёзным последствиям и даже поломке.
- После подключения проверьте надежность подсоединения.

Монтаж сварочной горелки

Для обеспечения бесперебойной сварки, проверьте, что бы направляющий канал и токопроводящий наконечник горелки соответствовали рекомендациям завода-изготовителя для диаметра и типу применяемой проволоки. Узкий направляющий канал может перегружать подающий механизм и вызвать помехи подачи сварочной проволоки. Хорошо затяните быстроразъемный соединитель горелки для исключения потери напряжения. Из-за слабого контакта горелка и подающий механизм перегреются.

Установка для сварки в среде защитных газов, MIG/MAG режим

- Подсоедините разъем кабеля горелки к соответствующему разъему на подающем механизме и закрутите до упора.
- Подсоедините обратный кабель к разъему «-» в нижней части передней панели источника питания и поверните по часовой стрелке до упора.
- Подсоедините управляемый кабель механизма подачи проволоки к разъему №12 на передней панели источника (6 pin разъем) и закрутите по часовой стрелке фиксирующую гайку до упора.
- Установите катушку с проволокой на держатель. Необходимо, чтобы размер канавки ролика соответствовал диаметру контактного наконечника сварочной горелки и диаметру используемой проволоки. Ослабьте винт прижимного ролика и уложите проволоку в

канавку подающих роликов, плотно, но не слишком прижмите её, а затем пропустите в горелку. Нажмите на кнопку «Подача проволоки», для того чтобы проволока вышла из горелки.

- Подсоедините газовый шланг, идущий от полуавтомата к редуктору газового баллона.

Снабжение газом

- Подсоедините газовый шланг к соответствующему штуцеру на газовом редукторе. Система газоснабжения, состоящая из газового баллона, редуктора и газового шланга должна иметь плотные соединения, чтобы обеспечить надежную подачу газа, что является чрезвычайно важным для осуществления MIG сварки.
- При сварке в среде углекислого газа необходимо использовать постоянный ток обратной полярности, так как сварка током прямой полярности приводит к неустойчивому горению дуги.
- После выполнения действий, указанных выше, переведите тумблер в положение “Вкл.” (на задней панели источника), аппарат начнет свою работу с включения амперметра, вольтметра и работы вентилятора.
- Выставьте переключатель режимов ARC/MIG в режим “MIG”.
- Откройте вентиль на газовом баллоне. Для подачи газа нажмите кнопку на горелке и установите расход защитного газа с помощью редуктора.

Включение полуавтомата

- Перед включением убедитесь, что аппарат установлен на сухую, твердую поверхность.
- Включите электропитание, посредством установки переключателя сети в положение «Вкл.», аппарат начнет свою работу с включения встроенного вентилятора, а амперметр и вольтметр будут показывать заданные параметры.



**В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ХАРАКТЕРНОГО ШУМА ВЕНТИЛЯТОРА,
НЕМЕДЛЕННО ВЫКЛЮЧИТЕ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ,
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЕГО ПЕРЕГРЕВА И ПОЛОМКИ!**

- Убедитесь в свечении индикатора зеленого цвета на передней панели. Светодиод сигнализирует о включении аппарата и его исправности.

Примечание: В случае длительного хранения или длительных перерывов в работе (1 год и более) необходимо включать аппарат на холостом ходу на время 1,5-2 часа, после чего аппарат готов.

СВАРКА



- Соблюдайте правила безопасности, приведенные в данной инструкции
- Все емкости, содержащие масла, бензин и легко воспламеняющиеся жидкости должны быть удалены из зоны сварки.
- Следите за вентиляцией на рабочем месте, в частности в зоне сварочного аппарата.
- Рабочее место должно быть оборудовано средствами пожаротушения.
- Проверьте надежность заземления корпуса сварочного аппарата.
- Во время работы ВСЕГДА используйте защитную маску с соответствующим светофильтром для защиты глаз и лица от сильного ультрафиолетового излучения, производимого электрической дугой. Мaska позволяет следить за процессом сварки, одновременно защищая Вас.
- Для защиты рук от ожогов используйте краги.

- Держите маску перед лицом.
- Легким касанием оголенного кончика электрода зажгите дугу и приступите к работе.
- При появлении дуги установите дистанцию до свариваемого изделия равную диаметру электрода.

ВНИМАНИЕ! **Угол наклона электрода должен составлять 20-30°.**

Установка значения сварочного тока

- Качество сварки во многом зависит от правильно выбранного режима.
- Помните, что механические характеристики сварочного шва зависят не только от величины выбранного тока сварки, но и от других параметров сварки, таких как диаметр и качество электродов.

Скорость сварки

Требуемое качество и эффективность сварки должны быть приняты в расчет при выборе скорости сварки. При увеличении скорости ослабляется эффективность защиты и провар материала заготовки, вследствие чего, качество шва ухудшается. При слишком медленной скорости сварки увеличивается опасность прожога заготовки, что опять же отражается на качестве шва. На практике, скорость сварки не должна превышать 30 м/час.

Продолжительность нагрузки

ПН - продолжительность нагрузки. ПН для данных аппаратов при работе на максимальном токе равно 60% (из расчета 10 минут, где 6 минут - работа, 4 минуты – отдых). Это значит, что при работе на максимальном токе более 6 минут происходит перегрузка аппарата с последующим нагревом. Перегрузка может значительно сократить срок эксплуатации аппарата.

Перегрев

- При перегреве аппарата, загорается сигнальная лампа «перегрев», и процесс сварки автоматически прекращается. При этом, работает вентилятор для охлаждения внутренних частей аппарата, следовательно: **не отключая аппарат**, дождитесь, пока внутренняя температура не станет соответствовать стандартному диапазону лампа индикатора погаснет.
- Функция «Зашита от перегрева» автоматически отключает аппарат при перегреве и включает, когда температура аппарата опускается до нормальной, что позволяет значительно увеличить срок службы аппарата.



В СЛУЧАЕ ПЕРЕГРЕВА АППАРАТА И ЕГО АВТОМАТИЧЕСКОГО
ОТКЛЮЧЕНИЯ
ДАЙТЕ АППАРАТУ ОСТЬТЬ (НЕ МЕНЕЕ 30 МИНУТ),
ПОСЛЕ ЧЕГО МОЖЕТЕ ПРОДОЛЖИТЬ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

Вентиляция

Встроенный вентилятор необходим для эффективного охлаждения и устойчивой работы аппарата.

- Перед началом работ убедитесь, что жалюзи вентилятора (решетки) аппарата раскрыты и ни чем не заблокированы.
- Минимальное расстояние между аппаратом и соседними объектами должно составлять 30 см.

Хорошая вентиляция является залогом нормальной работы и продолжительной службы аппарата.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

- После окончания сварочных работ, выключите аппарат посредством перевода тумблера в положение «Выкл.»
- Отсоедините провода.
- После остывания сварочного аппарата проведите его очистку от окалины, пыли и других инородных веществ. Особое внимание необходимо уделить вентиляционным отверстиям.
- По окончании – уберите аппарат в специально отведенное для хранения место.
- Приведите в порядок рабочее место и примите меры по предупреждению пожара.
- Проверьте, нет ли следов тления, запаха гари и дыма, так как пожар может начаться не сразу.
- Очистите стекло, защищающее светофильтр щитка от брызг металла, уберите инструмент, снимите спецодежду.

ВНИМАНИЕ! Храните прибор в сухом месте, недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВАРОЧНОГО ПОЛУАВТОМАТА



ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ОТКЛЮЧЕН ОТ СЕТИ!

Плановое техническое обслуживание

Операции планового технического обслуживания выполняются оператором.

ВНИМАНИЕ! Все работы по плановому техническому обслуживанию проводите при закрытом корпусе аппарата.

- Перед началом работы проверьте надежность крепления силовых разъемов в гнездах аппарата, а также исправность сетевой вилки, розетки и изоляции электрических кабелей.
- Периодически проверяйте, находится ли аппарат (особенно внутренняя схема), соединения кабелей и разъемов в хорошем состоянии. Затяните расшатанные соединения. При обнаружении окисления, устраните наждачной бумагой и затем повторно соедините.
- Периодически очищайте аппарат от пыли сухим и чистым сжатым воздухом. Если аппарат находится в среде сильного задымления или загрязнения, чистите аппарат ежедневно. Давление сжатого воздуха должно быть надлежащего уровня, чтобы избежать повреждения мелких деталей (не более 10 бар.).



- Периодически проверяйте целостность всех кабелей. При нахождении каких-либо повреждений устранит дефект или замените его.
- Если аппарат не будет использоваться в течение долгого времени, поместите его в первоначальную упаковку и поставьте в сухое место.

ВНИМАНИЕ!

Для чистки корпуса не следует использовать чистящие средства и воду, которые могут привести к короткому замыканию, образованию ржавчины на металлических частях изделия или повредить пластиковую поверхность. Использование некоторых средств для чистки, таких как: бензин, аммиак и т.д. приводит к повреждению пластмассовых частей!

Держите руки, волосы и инструменты далеко от движущихся частей, таких как вентилятор, чтобы избежать травм или повреждения аппарата!

Избегайте дождя, попадания воды и пара внутрь аппарата! При попадании воды высушите аппарат и проверьте изоляцию (включая изоляцию между соединениями).

Для оптимизации процесса эксплуатации сварочного аппарата важно ежедневно проводить тестирование.

Во время тестирования, пожалуйста, проверьте:

- горелку
- механизм подачи проволоки
- систему подачи газа на наличие неисправностей и т.д.

Содержите оборудование в чистоте, при необходимости заменяйте расходные материалы (сопла, наконечники и т.д.)

Для сохранения аппарата в исправном состоянии, пожалуйста, используйте расходные материалы, предлагаемые поставщиком данного оборудования.

Источники питания

Часть	Проверка
Панель управления	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте внешний вид и механическую исправность сетевого выключателя, когда аппарат отключен от сети.
Вентилятор	<ul style="list-style-type: none">• Включите аппарат, после подключения его к сети и проверьте горит ли индикатор сети.
Источник питания	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь в том, что вентилятор работает, и отсутствуют посторонние шумы.
Другие части	<ul style="list-style-type: none">• Включите источник питания. Нет ли вибрации, нагрева корпуса и посторонних звуков.• Проверьте соединения системы подачи газа, заземление и все остальные соединения.



Сварочная горелка

Часть	Проверка	Примечания
Сопло	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь в том, что сопло плотно зафиксировано и корпус сопла не деформирован.Убедитесь в отсутствии брызг металла, налипших на сопло.	<ul style="list-style-type: none">Возможна утечка газа из-за неплотного соединения сопла.Налипание брызг может привести к повреждению горелки. Используйте защитную пасту от брызг.
КОНТАКТНЫЙ НАКОНЕЧНИК	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь в том, что контактный наконечник плотно зафиксирован.Проверьте контактный наконечник на наличие механических повреждений.Убедитесь в том, что размер отверстия соответствует диаметру сварочной проволоки.	<ul style="list-style-type: none">Неплотное подсоединение контактного наконечника может привести к повреждению горелки.Использование изношенного контактного наконечника может привести к нестабильному горению дуги.
ПРОВОЛОКОПОДАЮЩИЙ КАНАЛ	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь в том, что длина канала такова, что он упирается в контактный наконечник.Убедитесь в том, что диаметр проволоки соответствует внутреннему диаметру канала.Убедитесь в отсутствии загибов и растяжений канала.Убедитесь в отсутствии загрязнений внутри канала, которые могут заблокировать сварочную проволоку в канале.Фиксатор канала должен быть плотно закреплен.	<ul style="list-style-type: none">Канал подлежит замене, если зазор между ним и наконечником более 6 мм, в противном случае возможно появление нестабильной дуги.Несоответствие диаметра проволоки диаметру канала может привести к нестабильному горению дуги.Загибы и растяжения канала могут привести к неравномерной подаче проволоки и нестабильному горению дуги. Замените его при необходимости.Замените канал.Использование канала без стопорного фиксатора может привести к повреждению горелки.

ДИФФУЗОР

- Убедитесь в том, что установленный диффузор соответствует спецификации и в нем отсутствуют загрязнения.

• Возникают дефекты сварочного шва из-за недостатка потока защитного газа через диффузор. Также возможно замыкание токоведущих частей на защитное сопло.

Механизм подачи проволоки

Часть	Проверка	Примечания
Регулятор давления	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь в том, что ручка регулятора давления зафиксирована и обеспечен требуемый расход газа. • Убедитесь в отсутствии загрязнений на входе канала рядом с роликом. 	<ul style="list-style-type: none"> • При незакрепленной ручке редуктора возможно нестабильное горение дуги. • Удалите загрязнения.
Канал	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь в том, что диаметр проволоки соответствует внутреннему диаметру канала. 	<ul style="list-style-type: none"> • Несоответствие диаметра проволоки диаметру канала может привести к чрезмерному разбрзгиванию металла и нестабильному горению дуги. • Может привести к нестабильному горению дуги.
Ролик	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте центровку между канавкой ролика и входным отверстием горелки. • Проверьте соответствие диаметра проволоки и размера канавки подающего ролика • Убедитесь в отсутствии загрязнений желоба подающего ролика. 	<ul style="list-style-type: none"> • Несоответствие диаметра проволоки размеру канавки ролика может привести к чрезмерному разбрзгиванию металла и к нестабильности горения дуги. • При необходимости замените ролик. Недопустимо использование каких-либо смазочных материалов.

Прижимной ролик

- Убедитесь в том, что прижимной ролик вращается равномерно и не деформирован.

- Неравномерное вращение или деформация ролика может привести к нестабильному горению дуги и плохой подаче проволоки.

Кабели

Часть	Проверка	Примечания
Силовой кабель горелки	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь в отсутствии перегибов кабеля горелки • Проверьте надежность подсоединения горелки к аппарату. 	<ul style="list-style-type: none"> • Перегиб кабеля горелки приводит к нестабильному горению дуги и плохой подаче проволоки.
Обратный кабель	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь в отсутствии физических повреждений кабеля • Убедитесь в отсутствии повреждений изоляции. Проверьте подсоединение кабеля. 	<ul style="list-style-type: none"> • Неисправный кабель создает опасность поражения электрическим током. Нарушаются условия стабильной сварки.
Сетевой кабель	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь в отсутствии физических повреждений кабеля. • Убедитесь в отсутствии повреждений изоляции. Проверьте подсоединение кабеля. 	<ul style="list-style-type: none"> • Неисправный кабель создает опасность поражения электрическим током. Нарушаются условия стабильной сварки.
Кабель заземления корпуса аппарата	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте качество кабеля заземления. • Убедитесь в том, что сварочное оборудование надежно заземлено. 	<ul style="list-style-type: none"> • Надежное заземление предотвращает возможность поражения электрическим током.

Внеплановое техническое обслуживание

- Операции внепланового технического обслуживания должны выполняться только опытным и квалифицированным в электромеханических работах персоналом.
- Обслуживание электрооборудования должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров.
- Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать причиной поломки инструмента и травм!
- При обслуживании электрооборудования, используйте только рекомендованные сменные расходные части, насадки, аксессуары.
- Использование не рекомендованных расходных частей, насадок и аксессуаров может привести к поломке электрооборудования или травмам!
- При возникновении неисправностей или трудностей при установке или работе аппарата необходимо:
 - Использовать данное руководство.
 - Обратиться в ближайший сервисный центр вашего поставщика для оказания квалифицированной профессиональной помощи в устранении неполадок.



АППАРАТ МОЖЕТ БЫТЬ СНЯТ С ГАРАНТИИ
В СЛУЧАЕ ПОПЫТОК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕМОНТА,
А ТАКЖЕ НАРУШЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ПЛОМБИРОВКИ!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА СВАРОЧНОГО ПОЛУАВТОМАТА

- При транспортировке и хранении аппарата необходимо исключить возможность непосредственного воздействия атмосферных осадков, агрессивной среды, ударов и сильного сотрясения.
- Транспортировка аппарата возможна только в вертикальном положении.
- Аппарат следует беречь от попадания воды и снега. Обратите внимание на обозначения на упаковке. Тара для хранения должна быть сухой со свободной циркуляцией воздуха и без наличия коррозийного газа или пыли. Диапазон допускаемых температур от -25⁰С до +55⁰ С, и относительная влажность не более 90%.
- После того, как упаковка была открыта, рекомендуется для дальнейшего хранения и транспортировки переупаковать аппарат. (Перед хранением рекомендуется провести очистку и запечатать пластиковый пакет, в который необходимо поместить аппарат перед помещением в коробку).
- Аппарат должен храниться в сухом помещении, при температуре от -15 до +50⁰С и относительной влажности воздуха до 80%.
- При хранении аппарат должен быть отключен от электрической сети.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признак неисправности	Способ устранения неисправностей
Индикатор включения не работает, вентилятор не работает и нет сварочного выхода	<ol style="list-style-type: none"> 1. Убедитесь, что выключатель воздуха закрыт 2. Проверьте, работает ли проволочная сетка 3. Некоторые из термодатчиков (4шт) электрощитка повреждены, при этом центральная часть реле постоянного тока (DC24V) разомкнута или нет контакта с источником питания. 4. Электрощиток (нижняя плата) поврежден; DC 537V напряжение не может быть подано на плату сварочного инвертора. <ol style="list-style-type: none"> (1) Входной диодный мост поврежден или нет контакта с сетью. (2) Сгорела панель питания. (3) Проверьте подсоединение и вставьте кабель от источника сварочного тока к сетевому щиту питания. Возможно, плохое подсоединение. Проверьте контакты и вставьте кабель от сетевого щита питания к MOS плате. 5. Наличие дефекта резервной мощности панели управления.
Индикатор включения работает, вентилятор работает, нет сварочного выхода	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, все ли кабели надежно подсоединенны 2. Коннектор выхода выключен 3. Коннектор выхода выключен или ненадлежащее подсоединение. 4. Схема управления повреждена.


<p>Индикатор включения работает, вентилятор работает, горит индикатор повреждения</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Возможно, сработала защита от перегревания. Пожалуйста, завершите процесс сварки, но не выключайте аппарат и подождите 2-3 мин. Когда индикатор неисправности погаснет, тогда можно возобновить работу. 2. Возможно, инверторная схема неисправна. Отключите питающий кабель от щитка питания и затем включите аппарат снова: <ol style="list-style-type: none"> 1) Если индикатор неисправности продолжает гореть, то поврежден полевой транзистор. Пожалуйста, замените его на такой же транзистор. 2) Если индикатор повреждения не горит: <ol style="list-style-type: none"> a. Возможно, трансформатор средней платы поврежден, измерьте уровень индуктивности и Q уровень сопротивления при помощи измерительного прибора. Если показания прибора незначительные, пожалуйста, замените трансформатор. b. Возможно, поврежден выпрямительный сварочный мост. Пожалуйста, замените его на аналогичный.
---	--

В ПОМОЩЬ СВАРЩИКУ


Способы зажигания сварочной дуги

Дугу зажигают коротким прикоснением электрода к изделию (впритык) или чирканьем конца электрода о поверхность металла («спичкой»). Способ «спичкой» предпочтительнее, но он неудобен в узких, труднодоступных местах.


КАСАНИЕМ

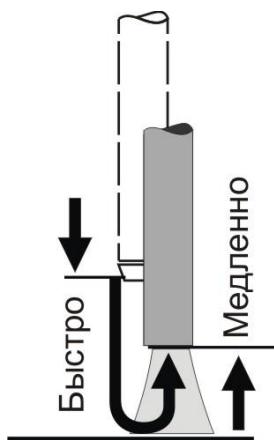

ЧИРКАНЬЕМ

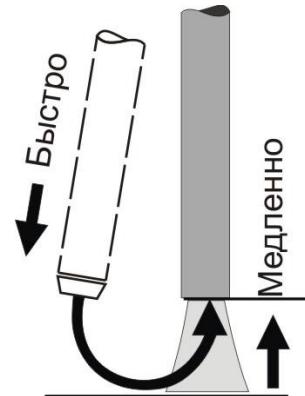

Положения электрода при сварке

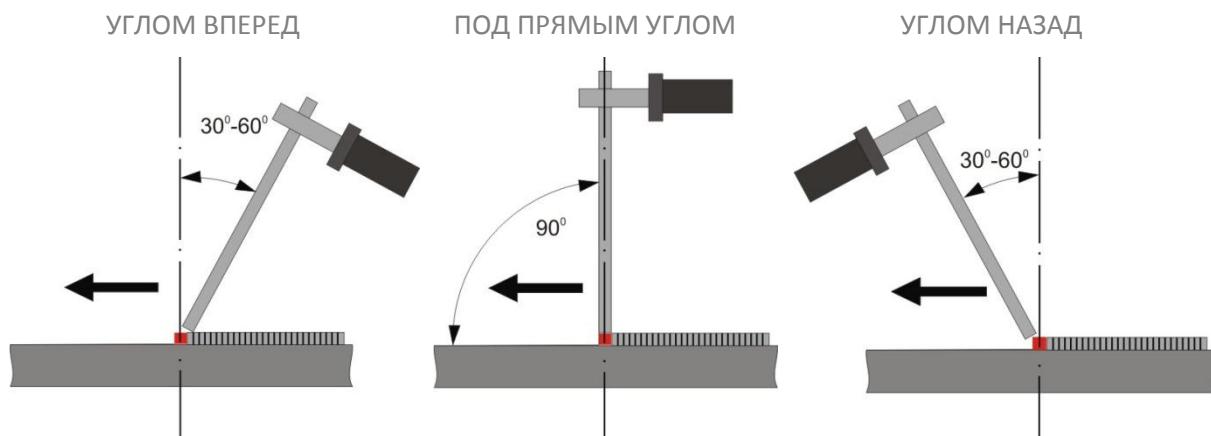


Горизонтальные,
вертикальные,
потолочные швы, сварка
неповоротных стыков
труб.

Сварка в Угловые
труднодоступных местах. соединения.

в Угловые и стыковые
х. соединения.

Окончание сварки

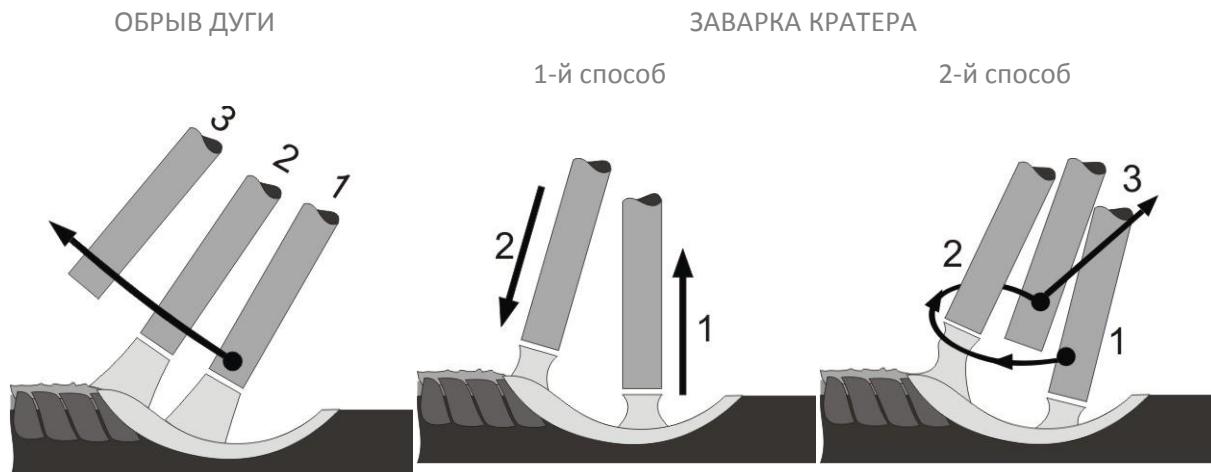

В конце шва нельзя обрывать дугу сразу. Электрод перемещают на край сварочной ванны (1,2) и затем быстро отводят (3) от кратера.

Дугу обрывают в конце сварного шва (1), а затем, повторно зажигают (2) для формирования необходимой высоты шва.

Из положения 1, не обрывая дуги, смещают электрод на 10-15мм в положение 2 а, затем, в положение 3, после чего дугу обрывают.

Сварочный ток

Ток сварки должен выбираться в зависимости от диаметра и материала электрода и типа сварочных работ. Ниже приведена таблица допустимых токов сварки в зависимости от диаметра электродов.

Рекомендуемое значение тока (A):

Диаметр электрода, мм	Положение шва		
	Нижнее	вертикальное	потолочное
1.6	20-40	15-30	15-30
2.0	40-70	40-60	40-60
2.5	70-100	60-70	60-70
3.0	80-140	70-90	70-90
4.0	160-200	120-150	120-140
5.0	180-220	150-180	-
6.0	200-250	-	-






Выбор диаметра электрода для сварки горизонтальных швов в зависимости от толщины металла:

Толщина металла, мм	0.5-1.5	1.5-3.0	3.0-5.0	6.0-8.0	9.0-12	13-20	Более 20
Диаметр электрода, мм	1.6-2.0	2.0-3.0	3.0-4.0	4.0-5.0	4.0-6.0	5.0-6.0	6.0-12


Соотношения толщины свариваемого металла с диаметром электрода и силой сварочного тока:

Толщина металла, мм	2.0	3.0	4.0-5.0	5.0-10
Диаметр электрода, мм	2.0	3.0	3.0	4.0
Сила сварочного тока, А	40-80	80-120	100-150	160-200
				160-210
				180 и более

Дефекты сварных швов

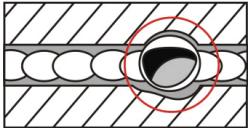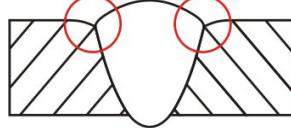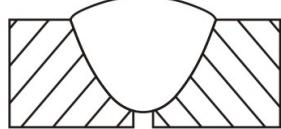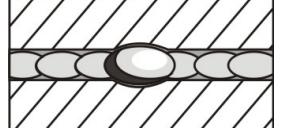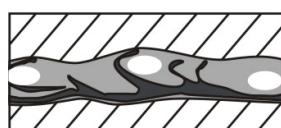НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИЧИНА	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИЧИНА
КРАТЕРЫ		ПОДРЕЗЫ	
	Обрыв дуги. Неправильное выполнение конечного участка шва.		Большой сварочный ток; Длинная дуга; При сварке угловых швов - смещение электрода в сторону вертикальной стенки.
ПОРЫ		НЕПРОВАР	
	Быстрое охлаждение шва; Загрязнение кромок маслом, ржавчиной и т. п.; Непросушенные электроды; Высокая скорость сварки.		Малый угол скоса вертикальных кромок; Малый зазор между ними; Загрязнение кромок; Недостаточный ток; Завышенная скорость сварки.
ВКЛЮЧЕНИЯ ШЛАКА		ПРОЖОГ	
	Грязь на кромках; Малый сварочный ток; Большая скорость сварки.		Большой ток при малой скорости сварки; Большой зазор между кромками; Под свариваемый шов плохо поджата флюсовая подушка или медная прокладка.
НЕСПЛАВЛЕНИЯ		НЕРАВНОМЕРНАЯ ФОРМА ШВА	
	Плохая зачистка кромок; Большая длина дуги; Недостаточный сварочный ток; Большая скорость сварки.		Неустойчивый режим сварки; Неточное направление электрода.

НАПЛЫВ

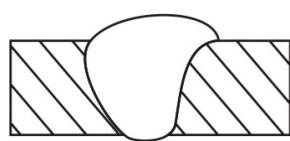

Большой сварочный ток;
Неправильный наклон
электрода;
Излишне длинная дуга.

ТРЕЩИНЫ



Резкое охлаждение конструкции;
Высокие напряжения в жесткозакрепленных конструкциях;
Повышенное содержание серы или фосфора.

СВИЩИ



Низкая пластичность металла шва;
Образование закалочных структур;
Напряжение от неравномерного нагрева.

ПЕРЕГРЕВ (ПЕРЕЖОГ) МЕТАЛЛА




Чрезмерный нагрев около шовной зоны;
Неправильный выбор тепловой мощности;
Завышенные значения мощности пламени или сварочного тока.

Манипулирование электродом

Сварщик электродом осуществляет три основных движения

Поступательное перемещение (1) вдоль оси электрода обеспечивает подачу электрода, постоянство длины дуги и скорости плавления. Чем быстрее плавится электрод, тем больше скорость его перемещения вдоль оси.

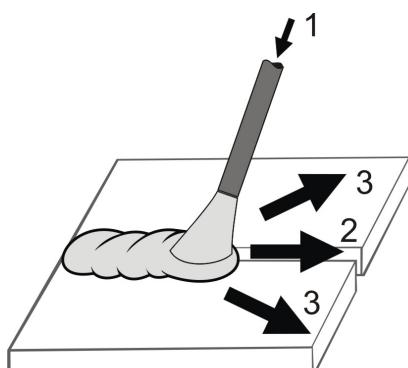


Прямолинейное перемещение (2) вдоль оси шва обеспечивает необходимую скорость сварки и качественное формирование шва. Скорость этого движения зависит от силы тока, диаметра электрода, скорости его плавления, вида шва и других факторов. При отсутствии поперечных движений электрода получается узкий шов (ниточный валик) шириной примерно 1,5 диаметра электрода. Такие швы применяют при сварке тонких листов, наложении первого (корневого) слоя многослойного шва, сварке способом опиания и т.д.

Колебательное перемещение электрода (3) поперек оси шва для прогрева кромок и получения требуемых ширины шва и глубины проплавления. Позволяет за один проход получать шов шириной до 4 диаметров электрода. Поперечные движения можно исключить при сварке тонких листов или при прохождении первого (корневого) шва многослойной сварки.

Виды колебательных (поперечных) движений конца электрода

Прямые по ломанной линии
(зигзагообразные)

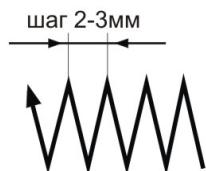

Прямые зигзагообразные движения применяют для получения наплавочных валиков при сваркестык без скоса кромок в нижнем положении и если нет вероятности прожечь деталь.

«Полумесяцем вперёд»




Применяют длястыковых швов со скосом кромок и для угловых швов с катетом менее 6 мм, выполняемых в любом положении электродами диаметром до 4 мм.

«Полумесяцем назад»




Используют для сварки в нижнем положении, а также для вертикальных и потолочных швов с выпуклой наружной поверхностью.

«Треугольником»

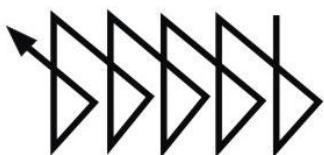


Применяют для угловых швов с катетом более 6 мм истыковых швов со скосом кромок в любом пространственном положении. Дает хороший провар корня шва.

«Треугольником» с задержкой
электрода в корке шва

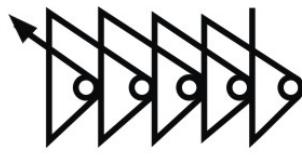

Применяют для сварки толстостенных конструкций с гарантированным проплавлением корневого участка шва.

Петлеобразные

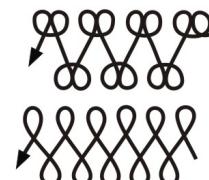

Используют для усиленного прогревания кромок шва, особенно при сварке высоколегированных сталей. Электрод задерживают на краях, чтобы не было прожога в центре шва или вытекания металла при сварке вертикальных швов.



ДЕМОНТАЖ и УТИЛИЗАЦИЯ

- Сварочное оборудование в основном состоит из стали, пластмассы и цветных металлов и должно утилизироваться согласно действующим нормам в области защиты окружающей среды.

Изделия под торговой маркой «КЕДР» постоянно усовершенствуются и улучшаются.

Поэтому технические характеристики и дизайн могут меняться без предварительного уведомления. Приносим Вам наши глубочайшие извинения за возможные причиненные этим неудобства.

Данное руководство поставляется в комплекте с аппаратом и должно сопровождать его при продаже и эксплуатации.

Приведенная информация в данной публикации являлась верной на момент поступления в печать.

В данном руководстве возможны неточности. Пожалуйста, свяжитесь с нами при их обнаружении.

Руководство по эксплуатации издано 20 июля 2015 года.